

# 作業依頼書



3年間保存

□ 塵芥車 点検整備記録表  
メンテナンス契約車両用  
1年 6ヶ月点検

事業所	東北 事業所		
実施予定日	2022年	6月	14日
契約No	KT12106003		
初年度	419.4.17	走行km	403242 km
架装型式	LP508		
製造No	6051030		
登録番号	岩手800い2359		
車体番号	7462060		
車名	いすゞ		
機種			
サービス担当	神山 李空		

お客様	マツハ総合計画	
お客様住所	岩手県二戸市福岡字長塚11-1	
	TEL 0195-25-5252	FAX 0195-23-0234
車両管理者		

注：点検の詳細はサービスマニュアル、及び取扱説明書を参照してください。

## ■ 標準点検内容

点検部位	点検内容	結果	点検部位	点検内容	結果			
車	原動機	異音、ガタ、緩み、発熱、油洩れ等	✓	伝導	ドライブシャフト	異音、振れ、給脂、取付ボルト緩み、ガタ	✓	
	動力伝達装置	〃	✓		積込	積込みプレート	積込みプレートの作動	亀裂あり
	走行装置	〃	✓				チェーンの張り具合、異音（バックマンのみ）	✓
	※2 操縦装置	〃	✓				逆転防止ピンは容易に抜けるか	—
※2 制動装置	〃	✓	計量器	リンクロッド				取付・ナット緩み・固着・調整
油圧装置	油圧ポンプ	異音、油洩れ		✓	ロードセル	ボールジョイント部へのグリス塗布	—	
	油圧シリンダ	油洩れ		✓		※4 指示器、外部表示器	操作	—
	油圧モータ	異音、油洩れ（バックマンのみ）		内部点検	その他点検箇所、不具合内容及び処置を記入（有償・無償の区分を記入）			
	ゴムホース	接触、衝撃等による外部損傷、油洩れ表面の劣化割れ	✓					
油圧パイプ継手	油洩れ、締付の緩み	金具OK						
油圧バルブ	油洩れ	✓						
電気	積込み用スイッチ	防水ゴムカバーの損傷、取付の緩み	点検	有償・無償	内容	結果		
	積込みコントロール	カム取付ボルトの緩み（バックマンのみ）	—		オイル 30L	✓		
		リミットスイッチ取付ボルトの緩み	✓		エレメント	✓		
安全装置	緊急停止スイッチ	作動の確認、スイッチ取付の緩み（押しボタンスイッチ）	✓					
	ワイド式停止スイッチ	作動の確認、損傷	✓		※ボデー全体腐食の点検			
	テールゲート降防止安全スイッチ	作動の確認	要修理		※回転板オイルモーターリーク			
		正常な作動の確認	✓		※テールゲート降防止スイッチ要修理			
機能	安全棒	警報ブザーの確認（兼用シリンダ車）	—		※押込板上の固定金具亀裂			
	積込みサイクル時間の確認	封印の確認	✓		※押込板車軸部亀裂			
伝導	PTOおよびコントロール関係	異音など不具合現象はないか	✓					
		油洩れ、取付ボルトの緩み	✓					

- 備考 ※1 この表に定めるものの他、道路運送車両法に基づく点検整備を励行すること。  
 ※2 道路運送車両法により、本点検表に掲げる事項の全部又は一部の定期点検を行った時は、その限度において同定期点検を省略して差しつかえないものである。  
 ※3 検査結果は下の各記号により記入し詳細を要するものについては「その他点検箇所、不具合内容及び処置」欄に記入すること  
 ※4 この点検は、計量器の取付状態を確認するものです。測定情報を検査する場合は別途見積となります。

## ■ メンテナンス契約内容

1	12ヶ月年次点検
2	作動油交換
3	オイルフィルターエレメント交換
4	消耗備品（グリス等）
5	
6	
7	
8	
9	
10	

## ■ 点検記号

良	レ	清掃	C	取替	×
修理	△	欠品	欠	分解	W
締付	T	調整	A	給油	L

## ■ 委託サービス工場名

点検実施サービス工場	大坪 一雄
	<b>極東開発工業株式会社</b>
点検実施者	
点検日	2022年 6月 11日
JABIA スタッカー番号	GA015485