

特定自主検査記録表

証明書発行日 2023年1月13日

様式SR-GL-01-D

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. M02310057

標準No. 0440910

Main inspection record table with columns for machine name (コマツ), model (WA100-7), engine details, and various inspection items (1-33) categorized by engine, power transmission, chassis, and braking systems.

3年間保存

証明書発行No. M02310057

標章No. 0440910

Main inspection table with columns: 区分 (Category), No., 検査箇所 (Inspection Part), 検査内容 (Inspection Content), 検査方法 (Inspection Method), 検査結果 (Inspection Result), 補修内容 (Repair Content). Rows include 制動装置 (Braking System), 作業装置 (Working Equipment), 油圧装置 (Hydraulic System), 操作 (Operation), 安全装置・車体関係等 (Safety Equipment/Chassis, etc.), and 排ガス装置 (Exhaust Gas System).

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 2024年01月

備考 (Remarks) table with columns: 備考 (Remarks), 交換 (Exchange), 分解交換 (Disassembly/Exchange), 修理 (Repair), 調整 (Adjustment), 締付 (Tightening), 清掃 (Cleaning), 給油水 (Lubrication/Water), 該当なし (None). Includes detailed inspection notes and a checklist.

建荷協許諾 第17001号

事業者への要請等及び補修措置

証明書 発行日	2023年1月13日
------------	------------

定期自主 標章No.	_____
---------------	-------

3年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証明書 発行No.	M02310057
--------------	-----------

特 自 検 標章No.	0440910
----------------	---------

事業者への要請等	・記録表に基づき検査実施しました。又、No.17、No.65については、補修しました。
	・No. 1-dエア-エレメント(内筒)の損傷見受けられましたので部品交換が必要です。
	・No.40/バケットカuttingエッジ取付ボルト(1本)脱落見受けられましたのでボルト交換が必要です。
	・No.62エアコン内気及び外気フィルター汚れ見受けられましたのでエレメント交換する事をお勧めします。
	・クーラント凍結温度-35°C(良好)・バッテリー比重(全セル)1.29(良好)・充電電圧28.4V(良好)
	・タイヤ空気圧測定値・全輪2.2kg/cm ² ・基準値2.4kg/cm ² ・空気圧不足の為2.4kg/cm ² に調整しました。
	・今後も安全作業及び月例検査実施するようお願い致します。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1-d	エア-エレメント(内筒)損傷		
17	タイヤ(4本)空気圧不足	2023年01月11日	空気圧調整
40	バケットカuttingエッジ取付ボルト(1本)脱落		
62	エアコン内気及び外気フィルター汚れ		
65	給油脂不足	2023年01月11日	車体各部グリスアップ

建機系 (写真)		標章No.	0440910	証明書発行No	M02310057
会社名	(株)マツハ総合計画				
機種	WA100-7	機番	86020		

